




Colliers d'épaulement pour arbres

BOSSARD

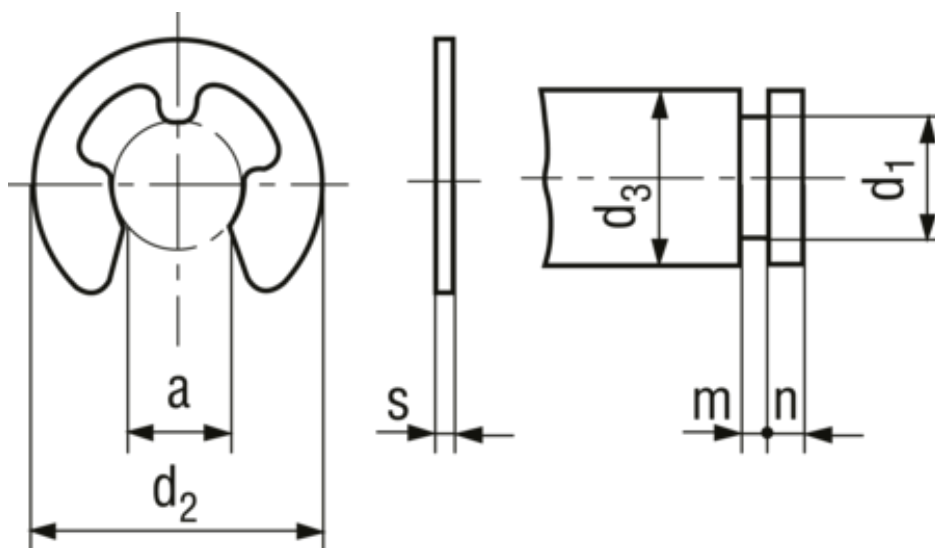

Matière Acier ressort

Surface zingué-bleu

Dureté 460-580 HV

Avertissements ISO 4042
 Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
 D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

d1 h11	d2 max monté	a $\pm$ IT 10 non monté	s	Tolérance	d3 min	d3 max	m min	n min
1,5	4,25	1,28	0,4	0,02	2	2,5	0,44	0,8
1,9	4,8	1,61	0,5	0,02	2,5	3	0,54	1
2,3	6,3	1,94	0,6	0,02	3	4	0,64	1
3,2	7,3	2,7	0,6	0,02	4	5	0,64	1
4	9,3	3,34	0,7	0,02	5	7	0,74	1,2
5	11,3	4,11	0,7	0,02	6	8	0,74	1,2
6	12,3	5,26	0,7	0,02	7	9	0,74	1,2
7	14,3	5,84	0,9	0,02	8	11	0,94	1,5
8	16,3	6,52	1	0,03	9	12	1,05	1,8
9	18,8	7,63	1,1	0,03	10	14	1,15	2
10	20,4	8,32	1,2	0,03	11	15	1,25	2
12	23,4	10,45	1,3	0,03	13	18	1,35	2,5
15	29,4	12,61	1,5	0,03	16	24	1,55	3
19	37,6	15,92	1,75	0,03	20	31	1,8	3,5
24	44,6	21,88	2	0,03	25	38	2,05	4